RZUT Z GÓRY

1:100

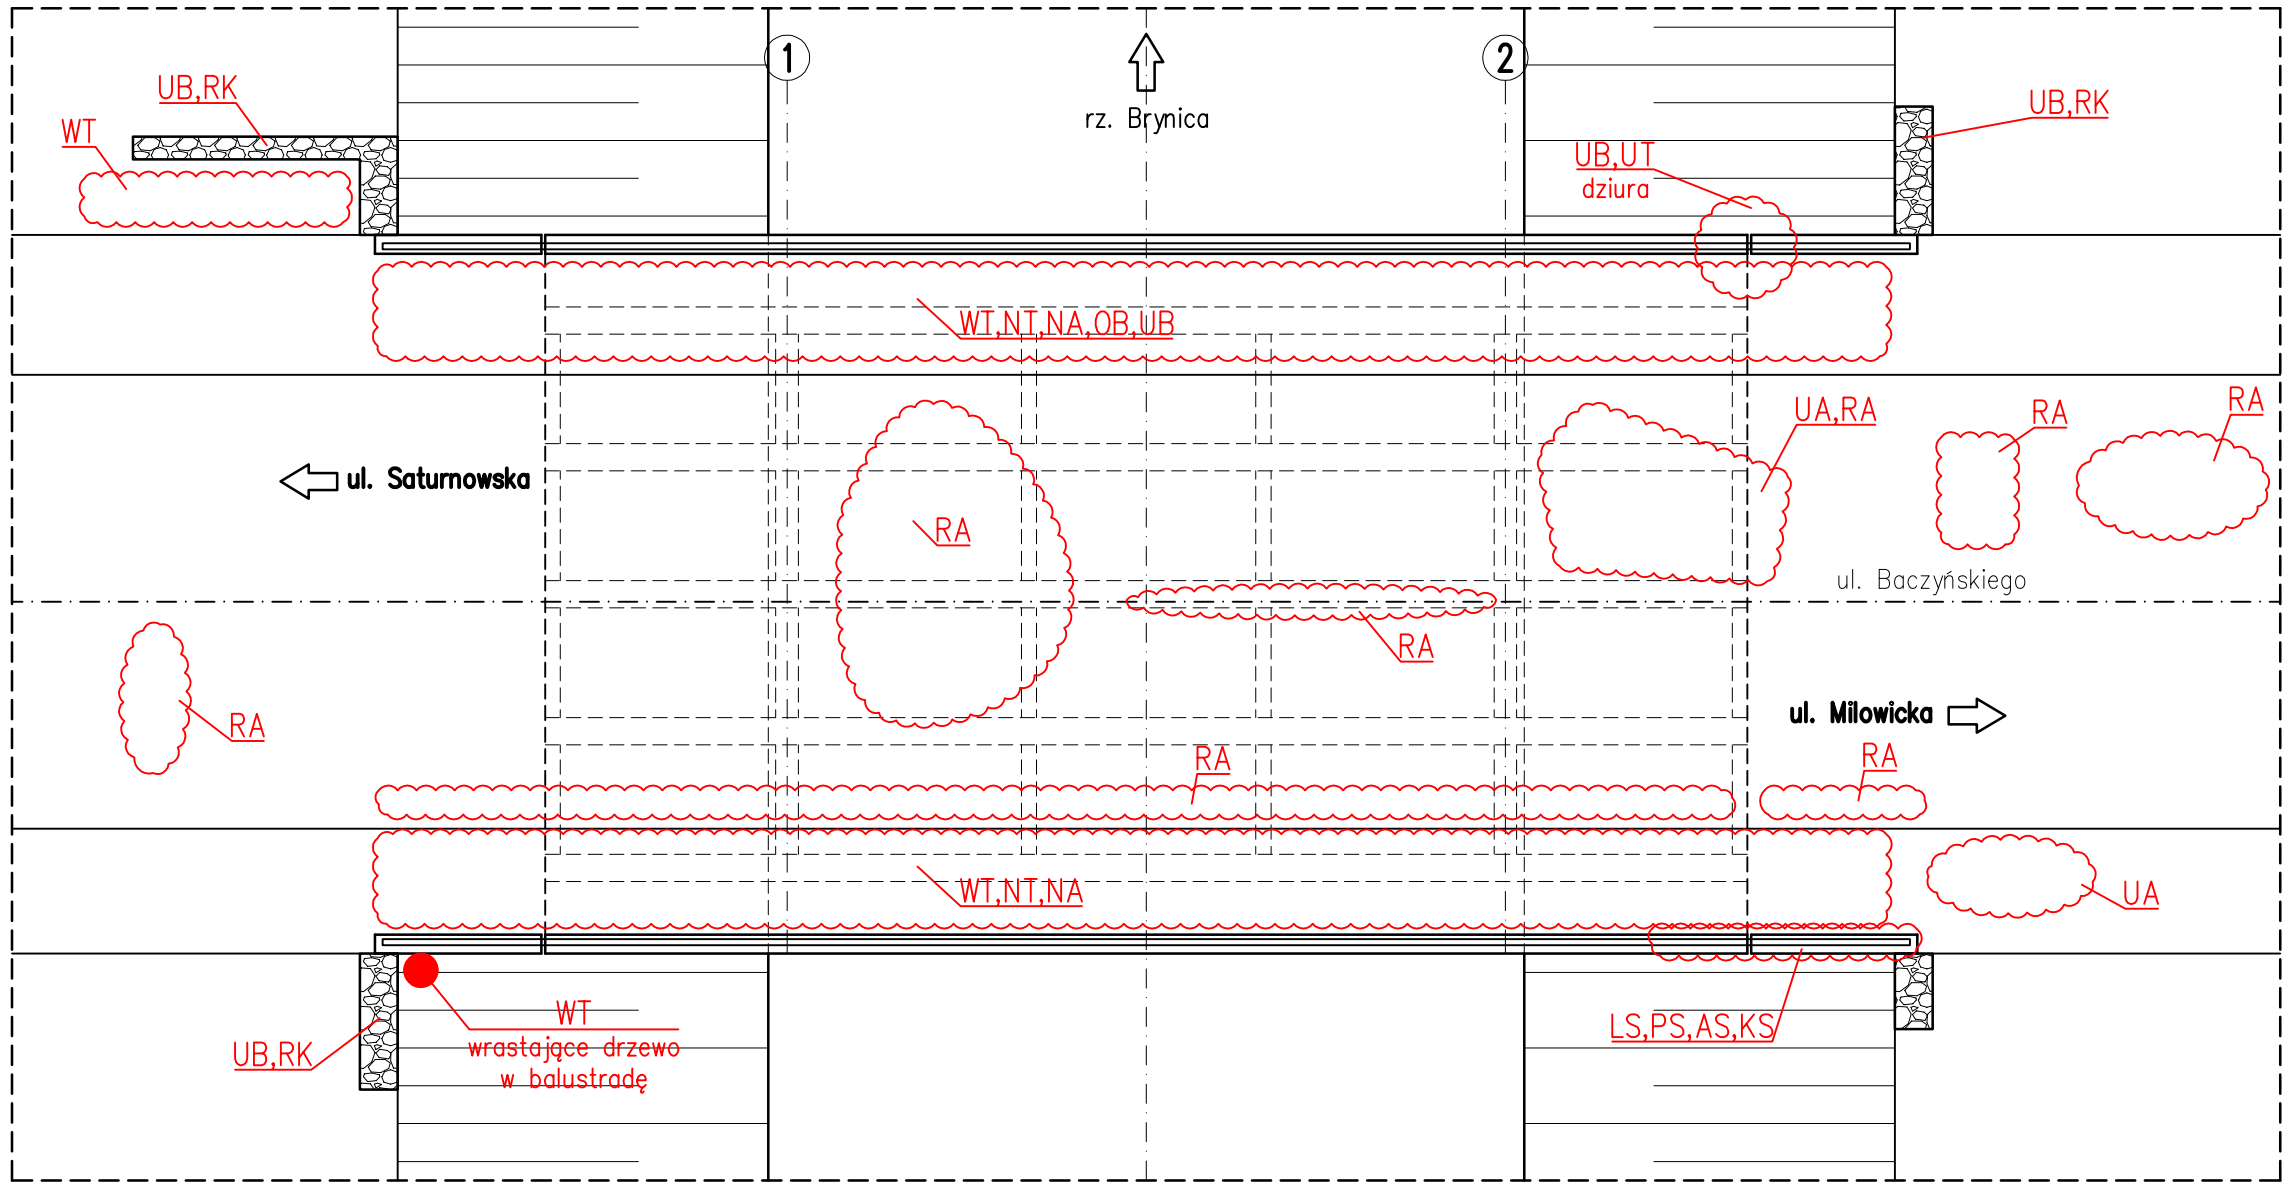

OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		BETON	DREWNO	CEGŁA	KAMIEŃ	STAL: KONSTRUKCYJNA	STAL: SPRĘŻAJĄCA	STAL: ZBROJENIOWA	GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
		B	D	C	K	S	P	Z	G	A	T	M
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	–	NG	NA	NT	NM
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	–	–	WG	WA	WT	WM
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	–	CG	CA	CT	CM
O	Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	–	OG	–	–	OM
A	Zanieczyszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	–	–	–	–
K	Korozja gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	–	KM
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	–	RM
L	Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	–	–	LM
D	Deformacje	DB	DD	–	–	DS	DP	DZ	DG	DA	–	DM
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PG	PT	PM
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	–	–	BS	BP	–	BG	–	–	BM
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	–	ZM

Zmiana	Opis zmiany	Data

Firma Inżynierska
GF—MOSTY
ul. Dąbrowskiego 40
41—940 Piekary Śląskie
ul. Kościelna 63
41—103 Siemianowice Śląskie

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W SOSNOWCU
UL. PLONÓW 22/1
41—200 SOSNOWIEC

ZADANIE:
WYKONANIE EKSPERTYZY MOSTU DROGOWEGO
ZABUDOWANEGO W CIĄGU ULICY BACZYŃSKIEGO W SOSNOWCU
NAD RZEKĄ BRYNICĄ

OBIEKT:
MOST DROGOWY W/C UL. BACZYŃSKIEGO W SOSNOWCU NAD RZ. BRYNICĄ

TYTUŁ RYSUNKU:
INWENTARYZACJA USZKODZEŃ.
RZUT Z GÓRY.

RYSUNEK NR:
U. 01

PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ	UPR.BUD. 33/98		SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAN MALORDY	UPR.BUD. SLK/1504/POOM/07		DATA: MARZEC 2020